

温州市人民政府办公室文件

温政办〔2019〕22号

温州市人民政府办公室 关于公布 2019 年度市级重大事故隐患挂牌 督办整改单位（区域）名单的通知

各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：

为进一步加大重大事故隐患整改力度，强化安全生产保障，经市政府同意，决定将温州市鹿城区藤桥毫林鞋盒加工厂等 65 家（处）单位（区域）作为 2019 年度市级重大事故隐患挂牌督办整改单位（区域），现予以公布。

属地政府及各督办单位要把挂牌督办的重大事故隐患作为日常监管督查的重点，对挂牌单位（区域）进行公示，落实整改措施，确保限期整改到位。整改完毕后，责任单位要向督办单位提

出验收申请，督办单位按规定及时组织验收，验收合格后按规定办理核销手续。对在规定期限内未能整改到位无法保证安全生产的，要按照有关规定予以停产整顿，直至关闭。

- 附件：1.2019年市级重大事故隐患整改单位（区域）名单
2.市级重大事故隐患整改验收、销号审批表
3.市级重大事故隐患整改督办单位联系人名单

温州市人民政府办公室

2019年3月11日

（此件公开发布）

附件 1

2019年市级重大事故隐患整改单位（区域）名单

序号	整改单位 (区域)	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
1	温州市鹿城区藤桥毫林鞋盒加工厂(鹿城区藤桥镇外垵村戍浦北路 222-9 号第一层)	1.企业接地保护系统未建立、配电箱、用电设备等无 PE 线；2.单相用电设备缺少漏保开关，单相插座无 PE 线，无漏保；部分单相插座未固定；3.厂区缺少消防设施，无消防栓，灭火器配备不足，挂放不符合标准要求，缺少月检记录卡；4.车间物品堆放过高，照明灯下方直接堆放，与电源线太近，车间与仓库未使用砖墙隔断；5.车间出入口应急照明灯，通道标志灯不齐全，二楼出入口未设置通道照明和应急照明；6.车间现场缺少安全操作规程，缺少安全警示标志。	温州市鹿城区藤桥毫林鞋盒加工厂	鹿城区政府	2019/6/30
2	温州市鹿城区藤桥金辉鞋盒加工厂(鹿城区藤桥镇外垵村戍浦北路 222-9 号第二层)	1.企业接地保护系统未建立、配电箱、用电设备等无 PE 线；2.单相用电设备缺少漏保开关，单相插座无 PE 线，无漏保；部分单相插座未固定；3.厂区缺少消防设施，无消防栓，灭火器配备不足，挂放不符合标准要求，缺少月检记录卡；4.车间物品堆放过高，照明灯下方直接堆放，与电源线太近，车间与仓库未使用砖墙隔断；5.车间出入口应急照明灯，通道标志灯不齐全，二楼出入口未设置通道照明和应急照明；6.车间现场缺少安全操作规程，缺少安全警示标志。	温州市鹿城区藤桥金辉鞋盒加工厂	鹿城区政府	2019/6/30
3	温州华成封头制造有限公司(温州市龙湾区永中街道天中路 1509 号-7)	1.部分车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理措施；2.部分电气开关未安装在开关箱，部分电气开关箱未设加盖保护，带电体裸露；3.电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施，车间内部分电气设备金属外壳未采取保护接地措施；4.部分设备设施缺失安全防护措施，如气瓶缺失防护盖帽和防撞垫圈、未设置防倾倒措施、行车吊钩缺失保险扣等；5.生产车间未悬挂安全管理制度、安全操作规程和安全警示标志；6.未设置危险化学品中间仓库，并且随意堆放在车间，未采取防火防爆措施；7.砂轮机缺侧面防护罩，并且未设置安全屏障；8.起重机轨道边的三相电源设置金属堆放场所和人员作业场所，未采取隔离措施和防触电措施，存在重大触电事故隐患。	温州华成封头制造有限公司	龙湾区政府	2019/6/30
4	温州金楠鞋业有限公司(温州市龙湾区状元街道三期工业区金谷路 3 号第二层)	1.危化品中间仓库未按要求设置防止液体流散的设施和温湿度计，部分电线未穿钢管或防爆绕线管敷设，整体耐火等级不足二级；2.危化品中间仓库未按要求设低位可燃气体报警探头及低位防爆机械排风装置（可燃气体报警装置未设置在 24 小时有人值班处）；3.生产车间与办公宿舍区域之间未设有效隔断措施；4.喷光区域周边 3m 范围内电气设施未采用防爆型，未按要求设低位可燃气体报警探头；5.关键疏散口未设应急照明和疏散警示标识，应急疏散门未向疏散方向开启，部分通道堵塞堆放杂物；6.部分插座无接地线和漏保装置，低于 2.5m 照明灯未采用安全电压或专用保护措施，部分生产设备未设接地保护线，部分电气线路未套管敷设，部分断路器裸装；7.空压机高速旋转处未设防护罩；8.生产车间和危化品中间仓库未设置危化品安全周知卡及相未的警示标志；9.岗位无安全操作规程，无相应警示标志；10.未与厂区其他企业签订安全生产管理协议。	温州金楠鞋业有限公司	龙湾区政府	2019/6/30

5	温州市瓯海娄桥璐秀孩童鞋厂(温州市瓯海区娄桥街道社叶村荣昌路21号)	1.生产车间未悬挂安全管理制度、安全操作规程和安全警示标志;2.部分电线未穿阻燃塑料管敷设,电线直接设在工作台及铁架上,临时插座过多,部分配电箱开关盒已丢失;3.未设置危险化学品中间仓库并且随意堆放在车间未采取防火防爆措施;4.电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内所有电气设备金属外壳未采取保护接地措施;5.员工未佩戴劳保用品(如口罩);6.生产车间与周边建筑物间距不足,仅设一个出入口,车间的主要出口和楼梯间未设置安全出口指示标志和应急照明灯;7.生产车间危险化学品使用场所未设置抽风设备和通风设备,未采取防火防爆措施和防中毒措施。	温州市瓯海娄桥璐秀孩童鞋厂	瓯海区政府	2019/6/30
6	温州市瓯海梧田思惠得服装厂(温州市瓯海区梧田街道北村村宅新路11号)	1.部分车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理措施;2.部分电气开关未安装在开关箱,部分电气开关箱未设加盖保护,带电体裸露;3.电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内所有电气设备金属外壳未采取保护接地措施;4.通道单一(二楼以上仅设一个出入口),车间的主要出口和楼梯间未设置安全出口指示标志和应急照明灯;5.车间内部分电气线路未采取穿管保护措施,或穿管保护不到位,部分灯具、插座等电气设施未采取固定安装措施等,存在私拉乱拉现象;6.消防设施不足,部分灭火器已过期并且摆放位置高于1.5米;7.生产车间未悬挂安全管理制度、安全操作规程和安全警示标志。	温州市瓯海梧田思惠得服装厂	瓯海区政府	2019/6/30
7	温州浙联紧固件有限公司(温州市洞头区北岙街道燕山路497号)	1.生产车间一楼和二三楼仓库的物件的堆放未采取定置定位管理措施,未规划通道黄线,物件无序堆放堵塞疏散通道;2.生产车间一楼设置铁栅栏阻碍应急疏散;3.生产车间一楼与围墙之间违章搭建钢棚、无序设置生产设备堵塞疏散通道;4.消防栓周边堆放物件影响应急取用;5.部分设备缺少防护罩,起重机吊钩缺少防脱装置;6.生产车间私拉电线较严重,部分电源插座和电气设备金属外壳未采取保护接地措施。	温州浙联紧固件有限公司	洞头区政府	2019/6/30
8	乐清市艺创电泳涂装有限公司(乐清市翁垟街道工业区)	1.部分电气线路未采取穿管保护措施,部分电气线路穿管保护不到位,部分电气线路、电源插座等电气设施未采取固定安装措施,存在私拉乱接现象;2.部分电气开关箱未设加盖保护,带电体裸露;3.部分电源插座未采取保护接地措施和漏电保护器措施;4.电气设备正常不带电的金属外壳(包括配电箱体)均未采取保护接地措施。5.现场使用的工业气瓶未采取防瓶倒措施,且氧气与液化石油气钢瓶之间未保持5m的距离;6.行车挂钩处安全扣缺失;7.车间内物件堆放混乱,部分通道堵塞。	乐清市艺创电泳涂装有限公司	乐清市政府	2019/6/30
9	瑞安市高翔眼镜加工场(瑞安市桐浦镇桐浦工业区)	1.生产车间的物件的堆放未采取定置定位管理措施,未规划通道黄线;2.生产车间私拉电线较严重,电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内部分电气设备金属外壳未采取保护接地措施;3.生产车间只设置一个应急疏散出口,未设置指示标志和应急照明灯,另一个主要出口通往其它企业的生产车间已封堵不通;4.消防设施配备不足,部分灭火器已过期,并且放置的高度超过1.5米;5.超声波除油加工场所噪声大,操作人员未佩戴耳塞。	瑞安市高翔眼镜加工场	瑞安市政府	2019/6/30
10	瑞安市国洪机车部件有限公司(瑞安市塘下镇上金村上金西路二巷)	1.生产场所的生产功能布置混乱,车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理措施,严重堵塞应急疏散通道;2.生产车间电线布置混乱,私拉乱拉电线严重,部分电气开关未安装在开关箱,部分电气开关箱未设加盖保护,带电体裸露;3.电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内部分电气设备金属外壳未采取保护接地措施;4.车间内部分电气引钢结构敷设未采取穿管保护措施,部分灯具、插座等电气设施未采取固定安装措施等;5.未配备消防灭火器和消防栓;6.未按规范要求设置应急疏散楼梯和防火门,未设置指示标志和应急照明灯;7.无人管理安全生产,存在严重安全隐患。	瑞安市国洪机车部件有限公司	瑞安市政府	2019/6/30

11	温州佳惠特塑料制品有限公司(永嘉县黄田街道千石村)	1.生产车间物件堆放未采取定置定位管理;2.生产车间私拉电线较严重,部分电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内部分设备未采取保护接地措施;3.部分电线、电缆未穿管并且沿地面和钢结构敷设;4.生产车间一楼与围墙之间违章搭建钢棚无序堆放物件堵塞疏散通道;5.起重机吊钩缺陷脱装置;6.生产车间内一注塑机防护罩破损;7.二、三楼仓库内物件堆放在应急疏散门边,且仓库内设有宿舍和生活设施;8.部分消防栓周边堆放物件影响应急取用。	温州佳惠特塑料制品有限公司	永嘉县政府	2019/6/30
12	浙江希玛科技有限公司(永嘉县乌牛镇东蒙工业区)	1.生产场所的生产功能布置混乱,车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理;2.生产车间私拉电线较严重,部分电源插座、电气设备金属外壳未采取保护接地措施和漏电保护措施;3.车间内部分电线沿钢结构敷设,且未采取穿管保护措施;4.部分灯具、插座等电气设施未进行固定安装;5.生产车间一楼与围墙之间违章搭建钢棚无序堆放杂物堵塞疏散通道;6.配电间未设置挡鼠板、绝缘垫等设施,且现场杂物堆放较多,操作规程未上墙。	浙江希玛科技有限公司	永嘉县政府	2019/6/30
13	文成宏旭门窗制造有限公司(文成县百丈漈镇镇中路1号-18)	1.生产车间未悬挂安全管理制度、安全操作规程和安全警示标志;2.部分车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理措施;3.厂区内消火栓、灭火器未定期检查,周边堆放有杂物;4.部分配电箱箱体未接地跨接,且部分接地线已脱落失效;5.特种设备储气罐和压缩机未设置在生产车间固定场所,未提供储气罐压力表和安全阀的检定报告。	文成宏旭门窗制造有限公司	文成县政府	2019/6/30
14	温州宏景印刷包装有限公司(平阳县万全镇宋桥标准厂房K区)	1.部分配电箱和消防器材(消火栓、灭火器)设置点周边堆放杂物;2.车间现场未挂贴相应的安全操作规程,安全警示标志设置不足或不规范;3.车间内物件堆放混乱,未采取定置定位管理措施,导致部分通道堵塞;4.部分电气线路未采取穿管保护措施或穿管保护不到位,部分配电箱的金属外壳未采取保护接地措施或跨接不到位;5.未提供储气罐、压力表和安全阀的检定报告;6.车间一侧搭建简易彩钢棚(内存放空压机及储气罐等),占用消防通道;7.车间内有较多裸露线头未及时清理,部分电气线路电线相色使用错误;8.部分金属外壳风扇使用二插插头。	温州宏景印刷包装有限公司	平阳县政府	2019/6/30
15	温州博航机械有限公司(平阳县万全镇工业区)	1.部分消防器材(消火栓、灭火器)设置不规范(部分灭火器直接堆放在地面上,部分消防器材周边堆放杂物等),且未设月检卡;2.车间内台钻机未设置防护罩;3.部分电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,部分配电箱的金属外壳未采取保护接地措施或跨接不到位,车间内部分电气设备正常不带电金属外壳未采取保护接地措施;4.部分电气线路未采取穿管保护措施或穿管保护不到位、部分电源插座未采取固定安装措施等,存在私拉乱接现象;5.未提供储气罐、压力表和安全阀的检定报告;6.部分电气开关未安装在开关箱,部分电气开关箱未设加盖保护,带电体裸露;7.部分车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理措施;8.部分设备传动部位缺少防护罩;9.车间一侧搭建简易彩钢棚(内存放机械设备),占用消防通道。	温州博航机械有限公司	平阳县政府	2019/6/30
16	泰顺县友庆玩具加工厂(泰顺县罗阳镇泰庆西路348号)	1.木质粉尘打磨作业等粉尘涉爆场所未设置除尘设施,且其电气设备的选型、安装及电气线路的敷设不符合防爆要求;2.未制定打磨作业场所的粉尘清扫制度,作业现场积尘未及时规范清理;3.木制加工设备设置在简易棚内,且设有砂轮打磨机(打磨金属);4.电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内电气设备正常不带电金属外壳未采取保护接地措施;5.车间内部分电气线路未采取穿管保护措施,或穿管保护不到位,部分灯具、插座等电气设施未采取固定安装措施等,存在私拉乱拉现象;6.车间的主要出口和楼梯间未设置安全出口指示标志和应急照明灯;7.部分电气开关安装底板采用木板,部分电气开关未安装在开关箱,部分电气开关箱未设加盖保护,带电体裸露;8.部分设备转动部位(皮带轮等)未设置防护罩;9.部分车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理措施;10.简易升降机货物出入口处未采取安全防护措施。	泰顺县友庆玩具加工厂	泰顺县政府	2019/6/30

17	苍南县天鹰防护器材有限公司(苍南县龙港镇时代大道 588 号)	1.部分消防器材(消火栓、灭火器)设置不规范(部分灭火器直接堆放在地面上,部分消防器材周边堆放杂物等),且未设月检卡;2.车间内物件堆放混乱,未采取定置定位管理措施,导致部分通道堵塞;3.楼梯间堆放大量的杂物,不利于人员的疏散;4.仓库内部分货物堆放过高,与照明灯具未保持安全距离;5.部分电气线路未采取穿管保护措施或穿管保护不到位,部分电源插座未采取固定安装措施等,存在私拉乱接现象;6.部分电源插座未接入接地线,且未设置漏电保护措施;7.部分配电箱的金属外壳未采取保护接地措施或跨接不到位,车间内部分电气设备正常不带电金属外壳未采取保护接地措施。	苍南县天鹰防护器材有限公司	苍南县政府	2019/6/30
18	苍南县华星护卡膜厂(苍南县金乡镇黄家宅村园兴路以南北二环路以北E地块)	1.配电房门口堆放杂物,入口处未设置防止小动物进入的挡板,内未设应急照明灯,变压器(箱式)前后未设绝缘垫或设置不完整;2.部分电气设备(包括配电箱)正常不带电的金属外壳未采取保护接地措施,部分设备电动机保护接地不规范(未接在接线盒内的专用接地端子上);3.部分配电箱内未设接地汇流端子排(采用绞接);4.部分电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,部分电源插座未采取固定安装措施;5.部分配电箱和消防器材(消火栓、灭火器)设置点周边堆放杂物;6.部分通道上堆放物件,没有按要求进行定置定位管理;7.南侧和北侧一层车间安全出口处未设置安全出口标志,南侧和北侧楼梯安全出口门未采用向疏散方向开启的门(为内开门和侧拉门);9.部分行车挂钩处安全扣缺失。	苍南县华星护卡膜厂	苍南县政府	2019/6/30
19	上海高特环保技术工程有限公司(温州经济技术开发区海城街道中星村琴棋山路 158 号)	1.部分车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理措施;2.部分电气开关未安装在开关箱,部分电气开关箱未设加盖保护,带电体裸露;3.电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内部分电气设备金属外壳未采取保护接地措施;5.车间内部分电气线路引钢结构敷设未采取穿管保护措施或穿管保护不到位,部分灯具、插座等电气设施未采取固定安装措施等,存在私拉乱拉现象;6.部分设备设施缺失安全防护措施,如打磨机缺失防护罩、气瓶缺失防护盖帽和防撞垫圈、未设置防倾倒措施、易燃和助燃两种气瓶安全间距不足、行车吊钩缺失保险扣、金属切削机床未设置挡屑板等;7.试压机压力表未定期检测,未能确保有效安全使用;8.生产车间未悬挂安全管理制度、安全操作规程和安全警示标志;9.生产车间二楼搭建丙类仓库和三楼设置办公场所,车间的主要出口和楼梯间未设置通向厂外安全出入口,未设置指示标志和应急照明灯;9.未设置危险化学品中间仓库并且随意堆放在车间未采取防火防爆措施。	上海高特环保技术工程有限公司	浙南产业集聚区管委会	2019/6/30
20	温州市进中针板制造有限公司(温州经济技术开发区滨海一道 2158 号 2-101 室)	1.生产车间未悬挂安全管理制度、安全操作规程和安全警示标志;2.部分电线未穿阻燃塑料管敷设,电线直接设在铁架上,临时插座过多,部分配电箱开关盒已丢失;3.电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内所有电气设备金属外壳未采取保护接地措施;4.行车吊钩缺失保险扣,未设置相应的安全警示标志和限载标志;5.消防器材配置数量不足,消防水带绕法错误,且无定期安全检查记录;6.擅自增加加工机床照明灯,未采用安全电压。	温州市进中针板制造有限公司	浙南产业集聚区管委会	2019/6/30
21	温州瓯江口产业集聚区灵昆云翔制衣厂(灵昆街道灵昆北路 109 号)	1.生产车间南侧违章搭建钢棚占用应急疏散通道,并且导致与南侧的民用建筑安全间距不足;2.生产车间东侧违章搭建钢棚设置生产车间,并且导致钢棚与生产车间联体不符合消防要求;3.生产车间部分电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施,车间内部分电气设备金属外壳未采取保护接地措施;4.生产场所设置生活设施。	温州瓯江口产业集聚区灵昆云翔制衣厂	瓯江口产业集聚区管委会	2019/6/30

22	仰义街道仰新社区(A区)	该区域共有通天房23幢,其中居住出租房55户、合用场所45家、“四无”加工场76家,普遍存在以下消防安全隐患:1.合用场所物理分隔不到位;2.三层以上(含)的居住出租房未设有楼顶疏散条件;3.居住出租房居住间内设置明火灶间、厨房的,未采用实体墙与其他部分完全分隔;4.疏散楼梯设置铁拉门,外窗设置防盗网,影响安全疏散;5.小区内汽车随意停放、消防车道堵塞严重。	鹿城区 仰义街道 办事处	鹿城区 政府	2019/ 9/15
23	状元街道山西岙村	该村共有流动人口2500余人,居住出租房511户,其中大部分都是30人以下居住出租房,普遍存在以下消防安全隐患:1.部分居住出租房涉嫌违章搭建;2.居住出租房居住间内设置明火灶间、厨房的,未采用实体墙与其他部分完全分隔;3.部分居住出租房及合用场所的电气线路未采用阻燃套管保护,未安装漏电保护装置;4.建筑物之间防火间距不足,车道狭小,部分道路被违章建筑或杂物占用;5.房东和承租人消防安全意识较为淡薄。	龙湾区 状元街道 办事处	龙湾区 政府	2019/ 9/15
24	仙岩街道沈岙村中沈街	该区域建筑为上世纪70年代的老旧“通天房”,其中居住出租房57户、合用场所84家,普遍存在以下消防安全隐患:1.合用场所物理分隔不到位;2.三层以上(含)的居住出租房采用木楼板;3.三层以上(含)的居住出租房未设有楼顶疏散条件,未配置逃生绳;4.居住出租房及合用场所的电气线路未采用阻燃套管保护,未安装漏电保护装置;5.居住出租房居住间内设置明火灶间、厨房的,未采用实体墙与其他部分完全分隔。	瓯海区 仙岩街道 办事处	瓯海区 政府	2019/ 9/15
25	虹桥镇潘宅村	该村共有流动人口1400余人,居住出租房179户,其中30人以上100人以下5户、10-30人有38户、其余均为10人以下,普遍存在以下消防安全隐患:1.区域内违章搭建较多,建筑耐火等级不符合要求;2.合用场所已设置的物理隔断被拆除;3.三层以上(含)的居住出租房未设有楼顶疏散条件,未配置逃生绳;4.居住出租房及合用场所的电气线路未采用阻燃套管保护,未安装漏电保护装置;5.居住出租房居住间内设置明火灶间、厨房的,未采用实体墙与其他部分完全分隔。	乐清市 虹桥镇 政府	乐清市 政府	2019/ 9/15
26	仙降街道龙洋村	该村为文成移民村,居住出租房173户,其中30人以上1户、10人以上30人以下120户、0-9人52户,普遍存在以下消防安全隐患:1.合用场所物理分隔不到位;2.居住出租房、合用场所未安装漏电保护装置;3.居住出租房居住间内设置明火灶间、厨房的,未采用实体墙与其他部分完全分隔;4.三层以上(含)的居住出租房未设有楼顶疏散条件,未配置逃生绳。	瑞安市 仙降街道 办事处	瑞安市 政府	2019/ 9/15
27	瓯北街道林垟村	该村共有居住出租房420余户,其中100人以上10余户、30人以上120余户、其余为30人以下,普遍存在以下消防安全隐患:1.部分居住出租房涉嫌违章搭建;2.该区域居住出租房部分为砖木结构老房子,耐火等级低;3.部分居住出租房居住间内设置明火灶间、厨房的,未采用实体墙与其他部分完全分隔;4.建筑物之间防火间距不足,车道狭小,部分道路被违章建筑或杂物占用;5.相关房东和承租人消防安全意识较为淡薄。	永嘉县 瓯北街道 办事处	永嘉县 政府	2019/ 9/15
28	龙港镇寿山村	该村建筑为老旧民房(通天房),其中出租房15户、合用场所50间,普遍存在以下消防安全隐患:1.合用场所类型大部分为布角料经营储存场所,火灾负荷较大,物理分隔不到位;2.居住出租房“三木”结构较多,隐患突出;3.居住出租房及合用场所的电气线路未采用阻燃套管保护,未安装漏电保护装置;4.居住出租房居住间内设置明火灶间、厨房的,未采用实体墙与其他部分完全分隔;5.相关房东和承租人消防安全意识较为淡薄。	苍南县 龙港镇 政府	苍南县 政府	2019/ 9/15

29	平阳县水头镇腾龙社区(西至凤林北路,东至站西路,北至环城路,南至水头大道)	该区域共有合用场所 800 余间,主要用于电动自行车、皮革制品的经营、储存,普遍存在以下消防安全隐患:1.合用场所物理分隔不到位;2.部分合用场所电气线路未采用阻燃套管保护,未安装漏电保护装置;3.部分合用场所的生产加工区域未安装简易喷淋和智能火灾报警器;4.相关房东和承租人消防安全意识较为淡薄。	平阳县水头镇政府	平阳县政府	2019/9/15
30	万洋众创城园区(温州经济技术开发区滨海五道五路 696 号)	该区域共有厂房 32 栋、生产企业 122 家(68 家自购厂房生产,其余为租用),普遍存在以下消防安全隐患:1.火灾自动报警系统损坏,不能正常运行;2.疏散通道被占用;3.疏散指示标识、应急照明损坏或缺失;4.部分厂房一层搭建阁楼,耐火等级不符合要求;5.园区消防管网漏水;6.个别生产车间内有人员住宿,存在“三合一”现象;7.消防安全管理滞后,未明确消防安全管理人和负责人,日常消防检查、培训演练等未开展。	温州万洋众创城智慧园区运营有限公司	浙南产业集聚区管委会	2019/9/15
31	温州市鹿城区飞霞北路 240 号安置房(温州市鹿城区飞霞北路 240 号)	1.已设置的自动喷水灭火系统设施不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.4.6 条综合判定要素;2.火灾自动报警系统不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.2 条综合判定要素;3.已设置的防排烟设施不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.5 条综合判定要素;4.防烟排烟系统、消防水泵以及其他消防设施不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.3 条综合判定要素。	温州星河物业管理有限公司	鹿城区政府	2019/9/30
32	温州市鹿城区仰义街道前京片区 B-13-1 地块厂房(温州市鹿城区仰义街道前京片区 B-13-1 地块)	1.疏散指示标志、应急照明损坏率超过 50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.3.6 条综合判定要素;2.自动喷水灭火系统不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.4.6 条综合判定要素;3.火灾自动报警系统不能正常使用;符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.2 条综合判定要素;4.消防水泵不能正常联动,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.3 条综合判定要素。	温州市鹿城区仰义街道后京村村民委员会	鹿城区政府	2019/9/30
33	林垟大厦(永嘉县瓯北街道林垟村)	1.高层建筑设置的疏散指示标志和应急照明损坏率大于标准规定的要求设置的 30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.3.6 条综合判定要素;2.火灾自动报警系统不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.2 条综合判定要素;3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.4.6 条综合判定要素;4.封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率超过其设置总数的 20%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.3.7 条综合判定要素;5.消防水泵不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.3 条综合判定要素;6.设置的室外消防给水系统不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.4.2 条综合判定要素。	林垟大厦业委会	永嘉县政府	2019/9/30
34	温州迪梵服饰有限公司(温州市瓯海区南白象街道金竹工业区霞竹路 7 号)	1.封闭楼梯间的门损坏率超过其设置总数的 50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.3.7 条综合判定要素;2.火灾自动报警系统不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.2 条综合判定要素;3.消防水泵不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.3 条综合判定要素;4.消防控制室操作人员未按 GB25506 的规定持证上岗,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.8.2 条综合判定要素。	温州迪梵服饰有限公司	瓯海区政府	2019/9/30

35	龙瑶景苑(温州市龙湾区瑶溪街道龙水西路227号对面)	1.室内消火栓系统已设置但不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.3条综合判定要素;2.应急照明、疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.6条综合判定要素;3.自动消防设施不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.3条综合判定要素;4.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.6条综合判定要素;5.火灾自动报警系统不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.2条综合判定要素;6.防烟排烟系统不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.5条综合判定要素。	温州掌尚物业管理服务有限公司	龙湾区政府	2019/9/30
36	温州蓝江科技有限公司(温州经济技术开发区兰江路188号)	1.疏散指示标志损坏率大于标准规定要求数量的30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.6条综合判定要素;2.建筑的封闭楼梯间的门损坏率超过其设置总数的50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.7条综合判定要素;3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.6条综合判定要素;4.自动报警系统不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.2条综合判定要素;5.自动消防设施不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.3条综合判定要素;6.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.8.2条综合判定要素。	温州蓝江科技有限公司	龙湾区政府	2019/9/30
37	平阳县鳌江镇金童年幼儿园(平阳县鳌江镇鹤河路)	1.儿童场所设置在三层以上的建筑楼层,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第6.9条直接判定要素;2.实际使用面积超1000平方米未设置自动喷水灭火系统,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.4条综合判定要素;3.实际使用面积超1000平方米未设置火灾自动报警系统,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.1条综合判定要素;4.设置套间住宿,与幼儿园共用疏散楼梯,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.4条综合判定要素。	平阳县鳌江镇金童年幼儿园	平阳县政府	2019/9/30
38	瑞安市海信针织有限公司碧山工业区分公司(瑞安市陶山镇碧山工业区)	1.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火设施总数的50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.2.2条综合判定要素;2.人员密集场所的安全出口处设置卷帘门,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.9条综合判定要素;3.设置的疏散指示标志、应急照明的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.6条综合判定要素;4.火灾自动报警系统不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.2条综合判定要素;5.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.8.2条综合判定要素。	瑞安市海信针织有限公司碧山工业区分公司	瑞安市政府	2019/9/30
39	梅岗锦园(温州经济技术开发区海城街道梅岗路)	1.地下室防火卷帘损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.2.2条综合判定要素;2.高层建筑疏散标志的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.6条综合判定要素;3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.6条综合判定要素;4.消防喷淋泵消防用电不能正常自动切换,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.6.3条综合判定要素;5.室外消火栓无水,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.2条综合判定要素;6.消防水泵不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.3条综合判定要素。	温州市领先物业管理服务有限公司	浙商产业集聚区管委会	2019/9/30

40	温州经济技术开发区海城少礼五金加工厂（温州经济技术开发区海城街道中星村海工大道567号2栋3楼）	1.生产和居住设置同一幢建筑物内，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.1.3条综合判定要素；2.安全出口被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.3条综合判定要素；3.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；4.该厂区防火门破损率超过设置总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条综合判定要素；5.室内消火栓不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条综合判定要素；6.在可燃材料上直接敷设电气线路，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.4条综合判定要素。	温州经济技术开发区海城少礼五金加工厂	浙南产业集聚区管委会	2019/9/30
41	洞头区北岙街道海湾家园一区（洞头区北岙街道广场路45号）	1.消防车道被占用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.1.1条综合判定要素；2.室内消火栓不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条综合判定要素；3.室外消火栓不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.2条综合判定要素；4.地下室排烟机损坏不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条综合判定要素；5.地下室疏散指示标志、应急照明灯损坏超30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；6.地下室封闭楼梯间的门损坏率大于设置总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.7条综合判定要素。	温州星河物业管理有限公司洞头分公司	洞头区政府	2019/9/30
42	乐清市外国语学校（乐清市中心区滨海片区）	1.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条综合判定要素；2.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条综合判定要素；3.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；4.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素。	乐清市外国语学校	乐清市政府	2019/9/30
43	苍南县龙港镇彩虹大厦（苍南县龙港镇龙湖路与彩虹大道路口）	1.高层建筑疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置的数量30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；2.地下室防火门等防火分隔设施损坏数量大于该防火分区总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条综合判定要素；3.自动喷水灭火系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条综合判定要素；4.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；5.防烟排烟设备不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条综合判定要素；6.防排烟系统、消防水泵不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素；7.消防控制室操作人员未按规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条综合判定要素。	苍南泰宏物业管理公司	苍南县政府	2019/9/30
44	苍南县灵溪博雅商务宾馆（苍南县灵溪镇东仓路灵珠大厦1-2楼）	1.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；2.疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置的数量30%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；3.封闭楼梯间或防烟楼梯间的门损坏率超过其设置总数的50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.7条综合判定要素；4.场所未按规定设置排烟设施，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条综合判定要素。	苍南县灵溪博雅商务宾馆（普通合伙）	苍南县政府	2019/9/30

45	白雪大厦(文成县大岗镇国际大酒店附近)	1.封闭楼梯间或防烟楼梯间的门损坏率超过其设置总数的 20%，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.3.7 条综合判定要素；2.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.2 条综合判定要素；3.防排烟设施无法正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.5 条综合判定要素；4.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.4.6 条综合判定要素；5.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.3 条综合判定要素；6.疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置的数量 30%，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.3.6 条综合判定要素。	白雪大厦业委会	文成县政府	2019/9/30
46	天润花园(泰顺县新城大道南侧)	1.消防车道、登高操作场地被占用，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.3.11 条综合判定要素；2.室外消火栓无法正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.4.2 条综合判定要素；3.室内消火栓系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.4.3 条综合判定要素；4.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.2 条综合判定要素；5.防排烟设施无法正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.5 条综合判定要素；6.防烟系统无法联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.7.3 条综合判定要素；7.疏散指示标志和应急照明损坏率超过 30%，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 7.3.6 条综合判定要素。	泰顺县德信物业管理有限公司	泰顺县政府	2019/9/30
47	灰桥浦桥(江滨西路的瓯越大桥交叉口)	灰桥浦桥于 1999 年 4 月建成投用，经 2004 年和 2013 年两次加固，在 2016 年 7 月经浙江大学土木工程测试中心结构检测发现：拱肋再次出现远超规范范围的裂缝，桥梁南侧桥面沥青层裂缝严重，判定桥面微弯板已出现开裂情况，整体处于 D 级(不合格)状态。2016 年 10 月，专家评审一致认为桥梁必须立即拆除重建。2017 年 2 月，张耕市长批示(2017 第 60 号)尽快改建。至今未改建，2018 年检测报告显示桥梁状况继续恶化，存在重大交通安全隐患。	鹿城区政府	市综合行政执法局	2019/12/30
48	永嘉县管道燃气公司	1.瓯北气化站和上塘瓶组气化站建设程序不到位，现场安全条件、设施和国家规范有较大的差距；2.长期违规采用槽车作为气源储罐直接气化供应；3.上塘瓶组气化站值班室设置在生产区内，和燃气设施的安全间距达不到规范要求，室内电气设施和用电设备达不到防爆要求；4.上塘瓶组气化站未按规定要求设置燃气泄漏报警系统，瓯北气化站消防栓没有水源；5.场站安保管理达不到《城镇燃气行业防恐怖防范工作标准》的要求，没有配备安保人员，视频监控不能对生产区全覆盖，没有配备相应的安保设施；6.企业安全管理制度和岗位责任制不健全，落实不到位，企业安全意识淡薄，安全隐患整改不力。	永嘉县政府	市综合行政执法局	2019/12/30
49	苍南县胜利港耀天然气公司	1.龙港气化站建设程序不到位，现场安全条件、设施和国家规范有较大的差距；2.长期违规采用槽车作为气源储罐直接气化供应；3.场站安保管理达不到《城镇燃气行业防恐怖防范工作标准》的要求，没有配备安保人员，视频监控不能对生产区全覆盖，没有配备相应的安保设施；4.企业安全管理制度和岗位责任制落实不到位，安全意识淡薄，安全隐患整改不力。	苍南县政府	市综合行政执法局	2019/12/30
50	瓯湖线 12km370m—600m 石埠桥	桥面上两侧护栏设计过低(85cm)，车辆发生碰撞事故后极易翻入桥下，落差大，夜间桥面昏暗，存在巨大安全隐患。	鹿城区政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30

51	香源路商务六路口	香源路商务六路口标线调整。	鹿城区政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
52	通海大道(滨海五道—滨海六道)段	道路设施缺失,机非隔离不全,非机动车逆行多。	龙湾区政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
53	西山路107号前人行横道线路段	1.车速较快;2.未礼让行人;3.夜间照明不够。	瓯海区政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
54	马观线24k+950路段	挡墙凸肚变形。	洞头区政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
55	京福线1798KM+980m即乐清市大荆镇上花坦村畅达驾校段路中开口	国道来往车辆车速快,路中开口车辆出入,易发生事故。	乐清市政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
56	京福线1824KM+900M即乐清市虹桥镇信岙村路口	国道来往车辆车速快,信号灯绿灯时双向车道直行与左转弯车道同时放行,冲突点多,易发生事故。	乐清市政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
57	陶马线K8+150即南口村路口	两侧村居集中,过往车速快,夜间视线不佳。	瑞安市政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
58	G322国道K18+950即马屿镇水坑村路口	路口及周边绿化遮挡视线,过往车辆速度较快。	瑞安市政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
59	223省道84K—85K	来往车辆速度快,夜间无路灯,行车视线差,村民被撞事故多发。	永嘉县政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30
60	333省道2K700M—3K300M	道路沿线为村庄,交通复杂,夜间路灯亮度不够,事故多发。	永嘉县政府	市公安局交警支队、市交通运输局	2019/11/30

61	东金线 7KM+500M 至 8KM+300M 等 沿线地段	该路段为临崖路段，沿线多处钢制防护栏严重损坏，存在极大安全隐患，易造成冲出路外事故。	文成县 政府	市公安局 交警支 队、市 交通运 输局	2019/ 11/30
62	104 国道 1950km+700m (昆阳镇西浦 桥) 至 1951km+200m (昆阳镇新 104 国道与老 104 国 道交叉口，瑞阳 加油站)	夜间照明不足，建议增设照明设施。	平阳县 政府	市公安局 交警支 队、市 交通运 输局	2019/ 11/30
63	331 省道 58KM+400M-5 9KM+300M 芝 麻坦村路段	村庄路段夜间无路灯，行人比较多，行车视线差，建议村庄路段安装路灯。	泰顺县 政府	市公安局 交警支 队、市 交通运 输局	2019/ 11/30
64	苍南灵溪镇迎 福路与浚浦路 口	该路口人、车流量大，易发生事故。	苍南县 政府	市公安局 交警支 队、市 交通运 输局	2019/ 11/30
65	永强大道永丰 路路口	路口交通流量大，交通流混乱，事故多发。	浙南产 业集聚 区管委 会	市公安局 交警支 队、市 交通运 输局	2019/ 11/30

附件 2

市级重大事故隐患整改验收、销号审批表

整改单位/区域			
地 址（桩号）			
主要负责人		联系电话	
公布文号		整改期限	
整改完成时间		申请验收时间	
隐患内容及 整改情况			
责任单位意见	签字(盖章) 年 月 日		
督办单位 验收意见	签字(盖章) 年 月 日		
行业主管 单位意见	签字(盖章) 年 月 日		
市安委办 意 见	签字(盖章) 年 月 日		

注：1.本表一式三份，市、县安委办各一份，整改单位一份。

2.报送本表时，请附送相关的证明材料，如安全评价报告等。

附件 3

市级重大事故隐患整改督办单位联系人名单

市应急管理局（联系人：池卫东，电话：88960822、13958961197）

市交通运输局（联系人：王 皓，电话：88860365、13868328777）

市综合行政执法局（联系人：李昌盛，电话：56785108、13868303663）

市公安局交警支队（联系人：郑铁武，电话：88300116、13705880889）

市消防救援支队（联系人：吴圆圆，电话：86509706、13958876119）

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，温州军分区，
市法院，市检察院。

温州市人民政府办公室

2019年3月12日印发
